



n. 11	VIA FILIPPONI
--------------	----------------------

Località:	Endine
------------------	--------

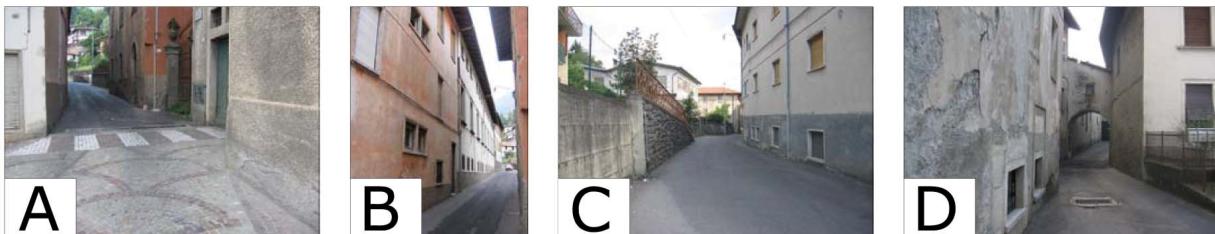

PUNTI FOTOGRAFICI:

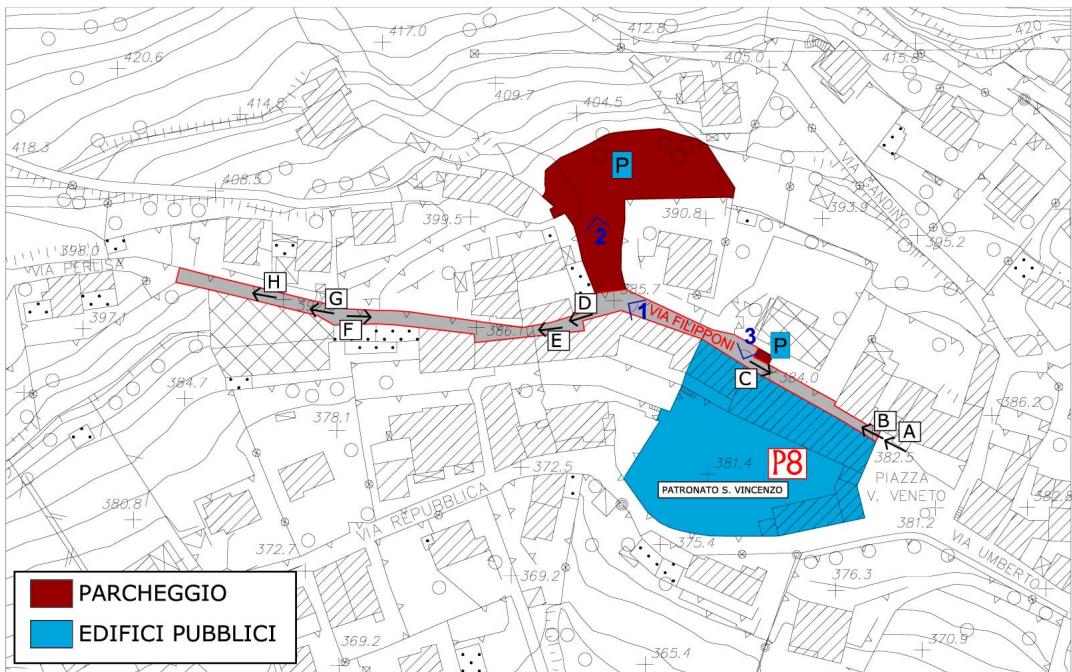

PARCHEGGIO PER IL CENTRO DIURNO INTEGRATO



**INGRESSO
DEL CENTRO
DIURNO
INTEGRATO**

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

<i>Collegamento tra</i>	Piazza Veneto	e	Via Perlisa
<i>Tipologia collegamento:</i>	Collegamento interno tra la località Perlisa e il centro del Comune di Endine		
<i>Possibilità di proseguire per:</i>	a sud-est – Piazza Veneto a ovest – via Perlisa		
<i>Inserito in contesto di tipo:</i>	Residenziale e con servizi pubblici		
<i>Classificato come percorso:</i>	Carrabile a DOPPIO SENSO		
<i>Intersezioni/incroci con:</i>	NO	<i>note:</i>	
<i>Presenza di marciapiede</i>	NO	<i>note</i>	
<i>Fruibile da persone diversamente abili:</i>	NO	<i>note:</i>	Non presente un percorso protetto fruibile dalle persone disabili anche se accompagnate
<i>Presenza illuminazione:</i>	SI	<i>note:</i>	Tramite pali della luce
<i>Presenza segnaletica:</i>	SI	<i>note:</i>	Presente segnaletica verticale indicante il parcheggio per il Centro diurno integrato all'interno del Patronato di S. Vincenzo
<i>Presenza aree attrezzate:</i>	No	<i>note:</i>	
<i>Presenza di aree di sosta:</i>	NO	<i>note:</i>	
<i>Presenza di parcheggi:</i>	SI	<i>note:</i>	Di fronte all'ingresso al Centro diurno integrato all'interno del Patronato di S. Vincenzo (vedi fotografia3) presenza di parcheggio senza limiti di sosta, anche se probabilmente chiuso con una sbarra durante le ore di chiusura del centro (vedi fotografie 1-2)
<i>Presenza di collegamenti pedonali</i>	NO	<i>note:</i>	

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI/MATERICHE

<i>Lunghezza:</i>	220 metri
<i>Larghezza media:</i>	4,00 metri con punto di massimo restringimento pari a 3,10 mt in corrispondenza dell'arco verso fine della via Filippini.
<i>Presenza dislivelli:</i>	SI
<i>Presenza rampe di raccordo</i>	NO
<i>Materiale di finitura del fondo:</i>	Asfalto
<i>Presenza elementi separatori:</i>	NO
<i>Stato di conservazione:</i>	Buono per il fondo della carreggiata, scarso per il fondo in asfalto del parcheggio del il Centro diurno integrato.

COSA SI INCONTRA SUL PERCORSO

<i>Luoghi di interesse collettivo</i>	Centro diurno integrato con ingresso da via Filippini (vedi fotografia 3) servizio che ha sede all'interno del Patronato S. Vincenzo.
<i>Luoghi con funzioni ricettive</i>	NESSUNO
<i>Edifici di particolare interesse storico artistico:</i>	NESSUNO

ASPETTI RILEVANTI EVIDENZIATI

NOTE:	<ol style="list-style-type: none">1) Completa assenza di marciapiede lungo la via che non consente alle persone diversamente abili di poterne fruire autonomamente. Anche se accompagnati non è presente un percorso protetto.2) Percorso pericoloso a livello carrabile a causa di una larghezza media inadeguata della carreggiata con doppio senso di marcia pari a 4,00 metri che ha il punto di massimo restringimento in corrispondenza dell'arco (a 3,10 metri).3) L'assenza di percorso protetto per i pedoni e per i ciclisti comporta l'invasione della carreggiata destinata alla presenza degli autoveicoli.
--------------	---